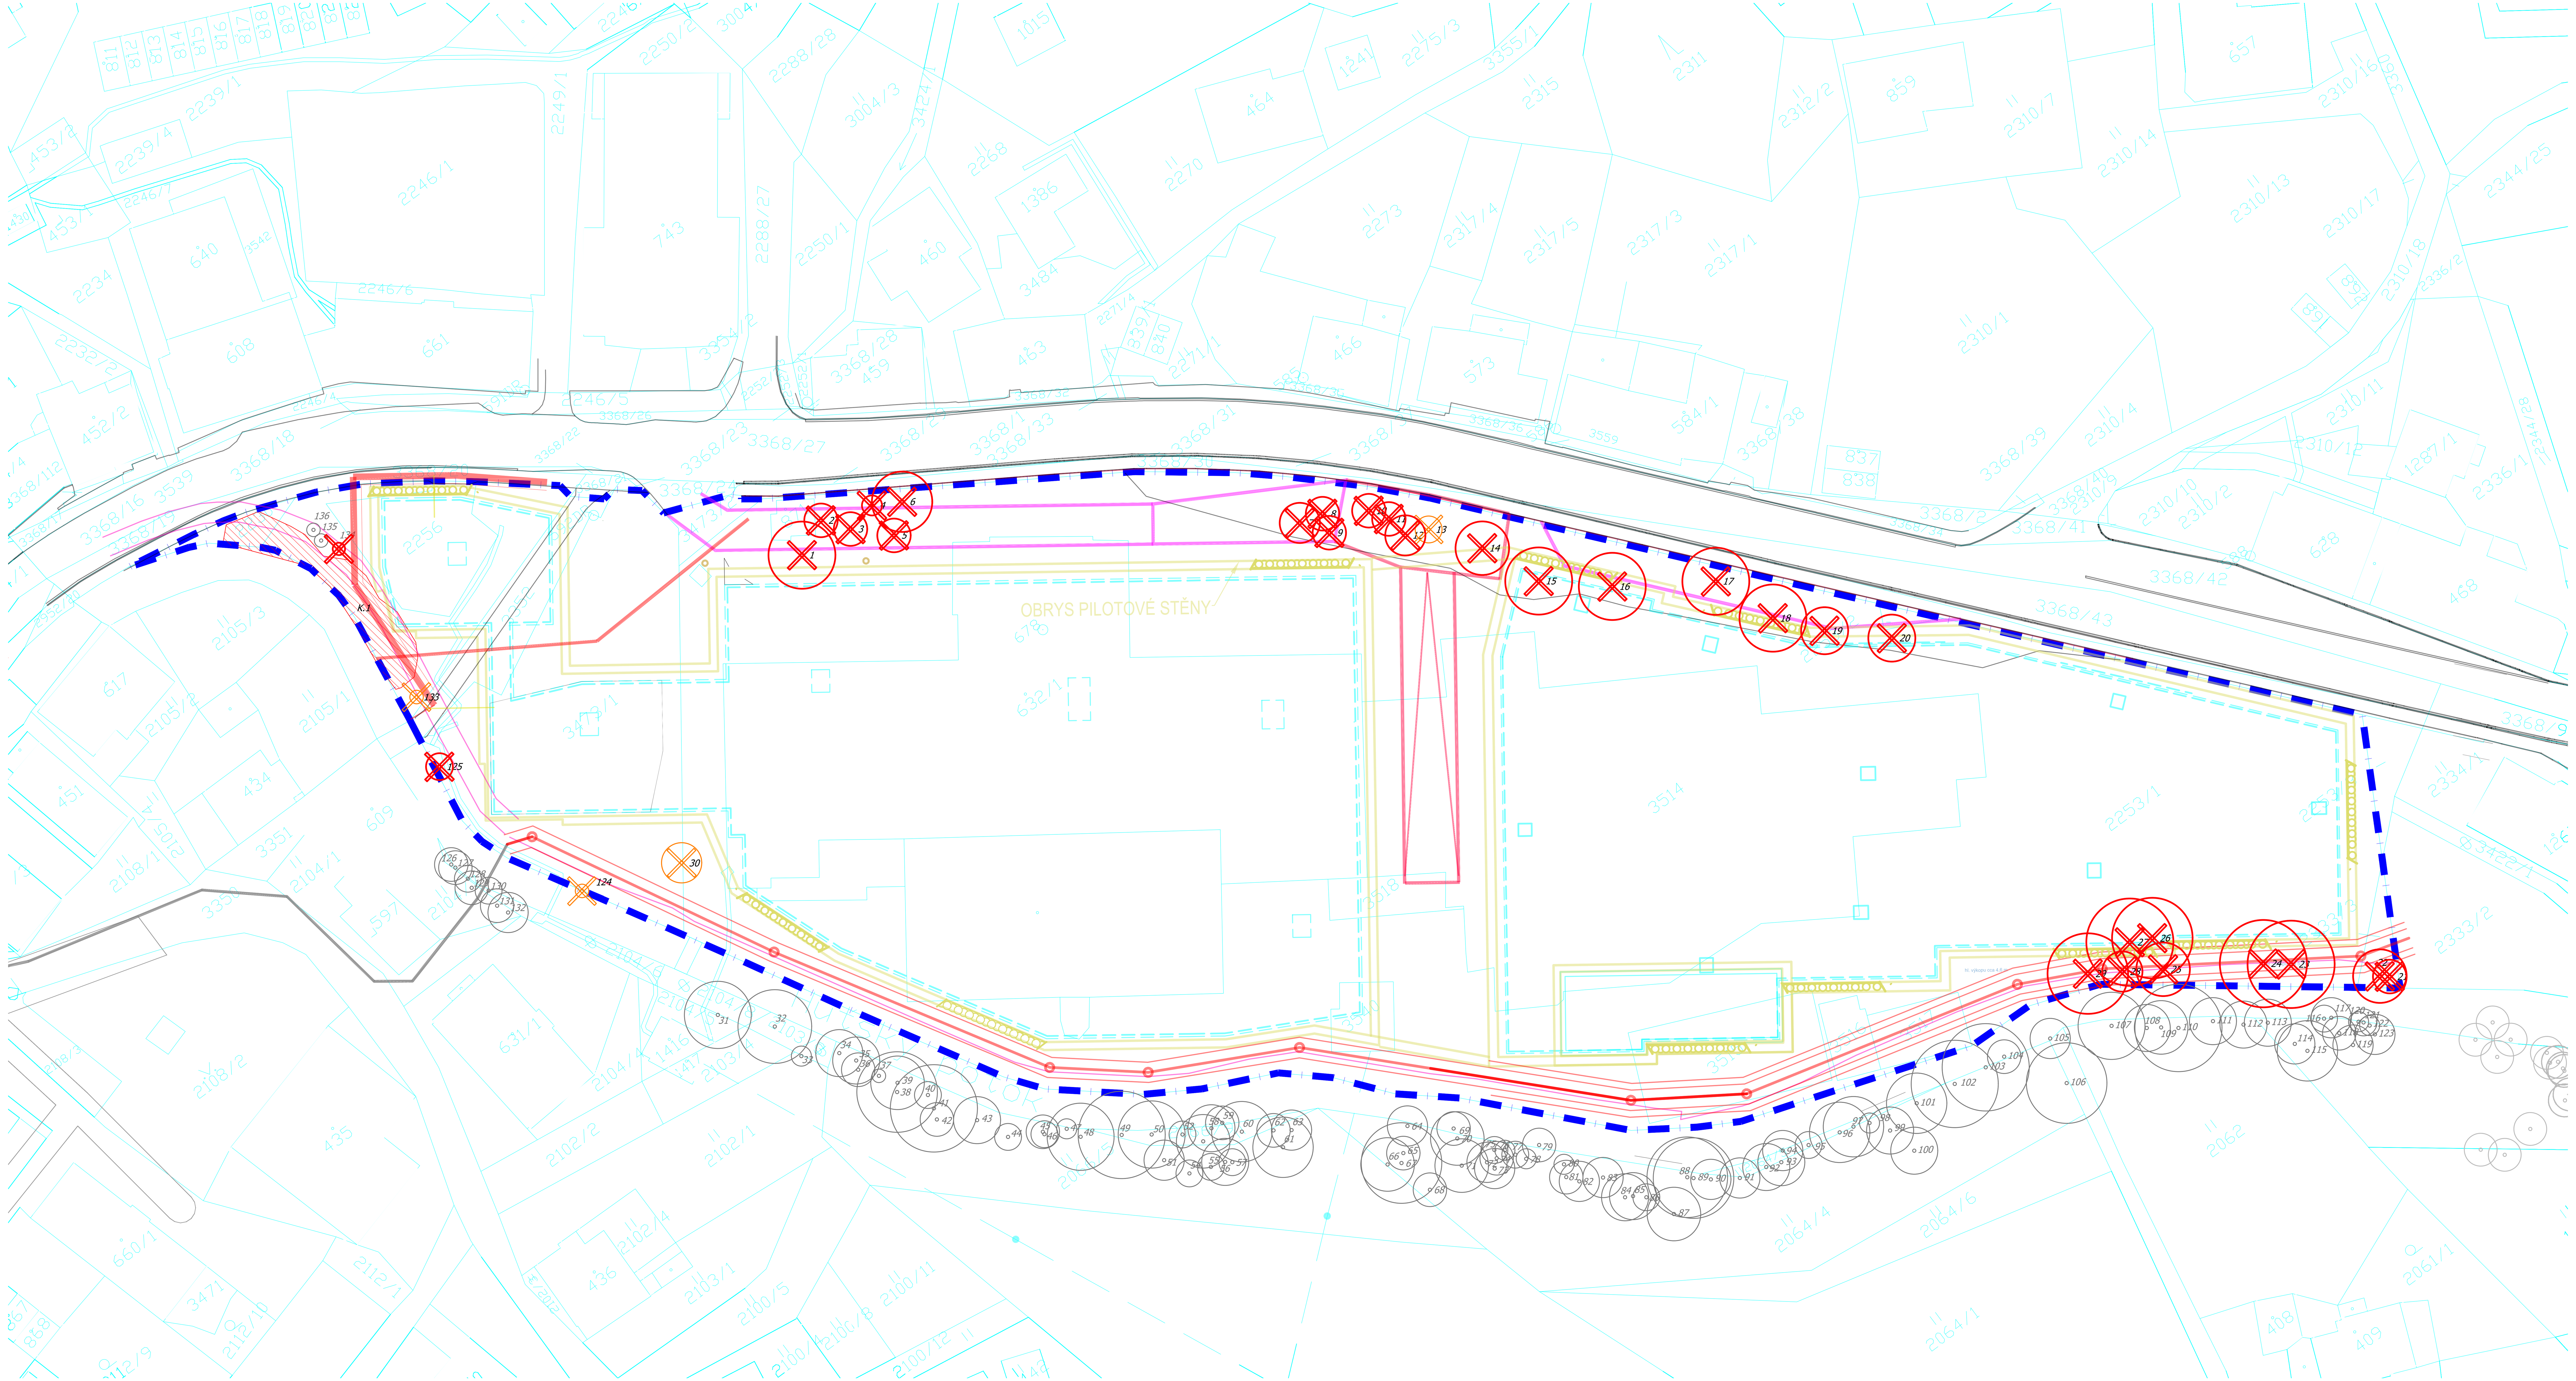


TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Invent. číslo	Taxon vědecky	Taxon česky	Obvod kmene / obvod náhradního kmene (cm)	Průměr kmene	Prumer koruny	Výska stromu	Výska nasazení koruny	Fyziol stari	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Perspektiva	Poznámka stav	Parcelní číslo	Důvod kácení
1	*Acer pseudoplatanus*	javor klen	185	59	10	16	1	D	3	1	2	B	klesající vitalita	2253/1	kolize s přístavbou stávajícího objektu
2	*Picea pungens ´Glauca´*	smrk stříbrný ´Glauca´	132	42	5	25	6	D	4	2	2	C	-	2253/1	neperspektivní,kolize se stavbou komunikace
3	*Picea pungens ´Glauca´*	smrk stříbrný ´Glauca´	148	47	5	25	5	D	3	1	2	B	-	2253/1	kolize se stavbou příjezdové komunikace
4	*Larix decidua*	modřín opadavý	135	43	5	22	6	D	2	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou příjezdové komunikace
5	*Picea pungens ´Glauca´*	smrk stříbrný ´Glauca´	141	45	5	25	5	D	3	1	1	B	-	2253/1	kolize se stavbou příjezdové komunikace
6	*Acer pseudoplatanus*	javor klen	170	54	9	15	3	D	2	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
7	*Pinus nigra*	borovice černá	154	49	6	20	2	D	1	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
8	*Pinus nigra*	borovice černá	126	40	5	17	2	D	1	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
9	*Pinus nigra*	borovice černá	88	28	5	17	2	D	2	1	1	A	vysoko vyvětven	2253/1	kolize se stavbou komunikace
10	*Pinus nigra*	borovice černá	119	38	5	15	1	D	1	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
11	*Pinus nigra*	borovice černá	100	32	5	16	1	D	2	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
12	*Pinus nigra*	borovice černá	129	41	6	18	2	D	1	1	1	A	-	2253/1	kolize s příjezdovou komunikací
13	*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	53	17	4	18	1	C	2	3	1	C	vyrazné tlakové větvení	2253/1	neperspektivní, špatný zdravotní stav, kolize s příjezdovou komunikací
14	*Tilia cordata*	lípa malolistá	116	37	8	11	1	D	1	2	1	A	tlakové větvení	2253/1	kolize se stavbou komunikace
15	*Acer pseudoplatanus*	javor klen	113	36	10	16	2	D	3	1	1	B	pokles vitamíny, kodominanty, sauna nemoc…	2253/1	kolize se stavbou objektu BD
16	*Acer pseudoplatanus*	javor klen	122	39	10	15	2	D	2	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou objektu BD
17	*Picea abies*	smrk ztepilý	170	54	10	24	1	D	3	2	1	B	zásyp kořenové zóny	2253/1	kolize se stavbou parkoviště
18	*Acer platanoides*	javor mléč	116	37	10	16	1	D	1	1	1	A	-	2253/1	kolize se stavbou komunikace
19	*Acer platanoides*	javor mléč	91	29	7	15	2	D	2	1	1	A	koominant	2253/1	kolize se stavbou komunikace
20	*Acer platanoides*	javor mléč	91	29	7	11	2	D	2	1	2	B	dekapitován v minulosti, sekundární koruna (nelze…	2253/1	kolize se stavbou komunikace
21	*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	132	42	5	17	3	D	1	1	1	A	-	2333/3	kolize se stavbou výkopu pro přeložku sítě
22	*Alnus glutinosa*	olše lepkavá	171	39	8	17	5	D	1		1	A	tlakové větvení	2333/3	kolize se stavbou výkopu pro přeložku sítě
23	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	195	62	13	25	3	D	4	3	3	C	infekce kořenů - Pholiota squarrosa; Hymenoscyph…	2253/1	kolize se stavbou přeložky sítě
24	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	298	95	13	25	5	D	2	2	2	A	infekce kmene, tlakové větvení	2253/1	kolize se stavbou přeložky sítě
25	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	163	52	8	25	6	D	4	2	2	C	Hymenoscyphus fraxineus	2253/1	neperspektivní, špatný zdravotní stav, kolize se stavbou přeložky sítě
26	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	195	62	12	25	10	D	2	2	2	A	navážka v kořenové zóně	2253/1	kolize se stavbou objektu BD
27	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	188	60	13	23	2	D	2	1	2	A	zásyp kořenové zóny	2253/1	kolize se stavbou objektu BD
28	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	135	43	6	25	15	D	3	1	1	B	-	2253/1	kolize se stavbou přeložky sítě
29	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	242	77	12	25	5	D	3	1	2	B	-	2253/1	kolize se stavbou přeložky sítě
30	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	66	21	6	8	2	C	1	1	2	A	-	3473/1	kolize se stavbou komunikace
124	*Salix caprea*	vrba jíva	58	12	6	8	0	C	1	1	1	A	-	3417/1	kolize se stavbou výkopu přeložky sítě, terénní úpravy
125	*Fraxinus excelsior*	jasan ztepilý	88	28	4	10	4	D	5	4	4	C	suchý	3473/1	neperspektivní, špatný zdravotní stav
133	*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	16	5	2	4	1	B	1	1	1	A	-	2256	kolize se stavbou terénních úprav
134	*Sorbus aucuparia*	jeřáb ptačí	13	4	2	4	2	B	2	1	1	A	-	2256	kolize s výkopem pro přeložku plynovodu, ochranné pásmo

Dřevinyurčené ke kácení **vyžadující** povolení ke kácení - obvod kmene nad 80 cm měřenýve výšce 1,3 m
Dřevinyurčené ke kácení **nevyžadující** povolení ke kácení - obvod kmene pod 80 cm měřenýve výšce 1,3 m

TABULKA POROSTŮ NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Invent. číslo	Druh	Zastoupení taxonu v %	Plocha skupiny (m2)	Plocha kácení (m2)	Průměrná výška	Perspektiva	Charakter skupiny	Parcelní číslo	Důvod kácení
K.1	*Corylus colurna*	20	190	190	5	C	spontánní skupina náletů podél koryta potoka	2230, 2256, 3417/1	neperspektivní, kolize se stavbou objektu BD, komunikace
	Acer platanoides	20							
	Fraxinus excelsior	20							
	Acer pseudoplatanus	20							
	Betula pendula	20							
	Salix caprea	10							

Porosty dřevin určené ke kácení **vyžadující** povolení ke kácení - celková plocha přesahující 40 m2

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

4188 HRANICE PARCEL / KATASTRÁLNÍ ČÍSLO DLE KN

LEGENDA / KÁCENÍ

STROM STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÝ (2 ks)

STROM KÁCENÝ PODLIMITNÍ- obvod kmene do 80 cm (5 ks)

STROM KÁCENÝ NADLIMITNÍ - obvod kmene nad 80 cm (29 ks)

KÁCENÉ POROSTNÍ SKUPINY (celkem 190 m^2)

XX INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO [1)]

K.X INVENTARIZAČNÍ ČÍSLO POROSTNÍ SKUPINY [1)]

POZN.:
1) Dle dendrologického průzkumu.: *Dendrologický průzkum č. 19-09-25.*



polohopisný systém: **S-JTSK**

výškový systém: **Bpv**

± 0,000 = 547,300 m n. m.

investor:
Trigema Textilka Rokytnice s.r.o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 13
Czech Republic
T: +420 227 026 892
e-mail: trigema@trigema.cz

hlavní architekt projektu:
OV ARCHITEKTI s.r.o
Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6
Czech Republic
T: +420 732 146 995
e-mail: ov@ov-a.cz

hlavní inženýr projektu:
AED project, a. s.
Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5
Czech Republic
T: +420 257 257 100, 724 794 807
e-mail: l.novak@aedproject.cz

profese:
L&SCAPE s. r.o.
Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2
Czech Republic
T: +420 608 235 674
e-mail: info@landscape.archi

stavba:

Willow Resort Rokytnice

Etapa I: Demolice objektu SEBA, příprava území a zajištění stavební jámy

HORNÍ ROKYTNICE 487, CZECH REPUBLIC

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT PRO OBOR KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (A) Ing. Štěpánka Endrle ČKA 03 543 ČESKÁ REPUBLIKA

stupeň:

DOKUMENTACE POVOLENÍ ZÁMĚRU

ZPRACOVANÁ DLE VYHL Č. 131/2024 PŘÍLOHY Č.4
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ V PŘÍPADĚ SOUBORU STAVEB

hlavní architekt projektu:	**OV ARCHITEKTI s.r.o**
architekti:	Ing. arch. Ondřej Králík
vedení projektu:	Ing. Zbyněk Ransdorf
hlavní inženýr projektu:	Ing. Lukáš Novák
zodpovědný projektant části:	Ing. Štěpánka Endrle
vypracoval:	Ing. arch. Sára Kirjakovská

datum:	03/2026
formát:	8 x A4
měřítko:	1:500
zakázkové č.:	25-002_ROCH
číslo změny:	00
datum změny:	-
název objektu:	**SO.2.0.7.4.5**
označení objektu:	-
část:	**D.5**
čísl. příl.:	**3**
paré:	-

část / profese:

D.5 ODSTRANĚNÍ A OCHRANA POROSTŮ

příloha:

VÝKRES SITUACE KÁCENÍ